

Pereira - Risaralda, abril 24 de 2026.

LP-CPSJ-0003

Señores:

INGENIERIA SAS

Ing. **JOSE HERMIDES CASILIMAS BUENO**

Representante Legal

REFERENCIA: Contrato de Obra No. LP 063-2025 mitigación del riesgo adjudicado el 24 de noviembre de 2025, cuyo objeto es la *"EJECUTAR OBRAS DE RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA Y URBANA, INCLUYENDO Y OBRAS ESTABILIZACIÓN COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO"*

ASUNTO: VERIFICACION VISUAL DEL ESTADO DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE (CIMENTACION y ESTRUCTURA METALICA) DE MALECON PEATONAL

Cordial saludo,

Por medio de la presente y verificando las actividades que se deben realizar en la ejecución del proyecto se tiene listado el ítem No ***ITE521-1 Piso madera plástica (inc reforzamiento metálico)***, el cual realizando una revisión en obra, pudimos constatar que en varios puntos, la estructura metálica se encuentra cimentada sobre el lecho del río y en algunos casos, esta cimentación perdió su soporte o no se encuentra debidamente cimentada, este estado en particular podría desencadenar en un colapso de la estructura; Por lo anterior y de la manera más atenta, ponemos en evidencia con el fin de concertar la solución más acertada, técnica y económica a esta situación de las estructuras existentes. (Adjuntamos registro fotográfico).

Por otro lado, al ver la disposición de las vigas tipo C que soportan el piso en madera plástica, se evidencia que fueron instaladas de manera "acostada" y no "parada" esta última posición es donde se puede obtener mejor capacidad de carga de este tipo de elementos estructurales; De realizar la actividad manteniendo este tipo de modulación de este elemento, conlleva a que se presente fatiga y deformaciones en tiempos más cortos y al hacer el cambio, sin embargo al implementar el cambio de la posición

del elemento, la rasante de la madera plástica puede quedar por encima del concreto terminado del bordillo actual. (Adjuntamos registro fotográfico).

Cordialmente;



FIRMA REPRESENTANTE DEL CONSORCIO

CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ MARÍN
C.C. 10.105.639 de Pereira.

Anexos: 6 fotografías

	
Cimentación de la estructura metálica sin base	Perdida de Cimentación de la estructura
	
Perdida de Cimentación de la estructura	Sin cimentación vigas de la estructura
	
Vigas C instalación de costado	Vigas C instalación de costadopp